


Zawartość opakowania



Drukarka Posnet Thermal XL2




Zasilacz

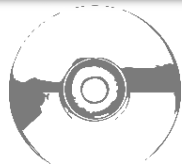

Płyta CD



Kabel sygnałowy drukarka - komputer



Rolka papieru



Książka serwisowa



Karta gwarancyjna

Złącza drukarki

Złącze szuflady

Złącze zasilania

USB

COM

Ethernet

Podłączenie drukarki do komputera


- 1 Upewnij się, że drukarka i komputer są WYŁĄCZONE.
- 2 Podłącz wtyk przewodu sygnałowego we właściwe złącze komunikacyjne drukarki:
COM – w przypadku podłączenia drukarki przez port szeregowy.
USB – w przypadku podłączenia drukarki poprzez USB.
Ethernet – w przypadku podłączenia drukarki poprzez Ethernet.
- 3 Podłącz wtyk przewodu sygnałowego do złącza komputera:
RS232 (DB9) – w przypadku podłączania drukarki poprzez port szeregowy.
USB – w przypadku podłączania drukarki poprzez USB.
Ethernet – w przypadku podłączenia drukarki poprzez Ethernet.
- 4 Podłącz wtyk zasilacza do złącza drukarki, następnie podłącz zasilacz do sieci i uruchom komputer i drukarkę.

Instrukcja opisuje instalację standardowych sterowników oraz podłączenie drukarki do komputera.


Opis instalacji i konfiguracji sterowników (USB(NET)) do połączeń online jest opisany w instrukcji Quick OnLine dołączonej do opakowania.

Zakładanie papieru

Naciśnij przycisk otwierania aż pokrywa odskoczy. Następnie podnieś pokrywę.

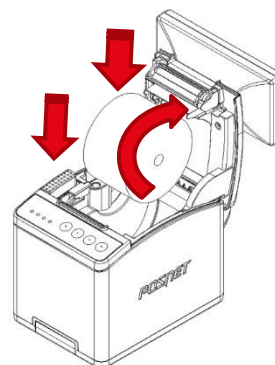

Zamknij pokrywę.

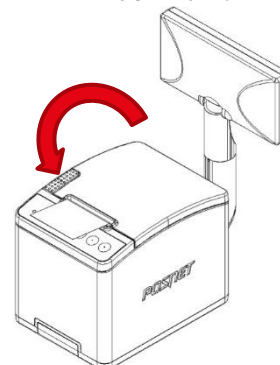

POSNET

posnet.com

Instrukcja Quick Start drukarki fiskalnej

THERMAL XL2

ONLINE

Wsparcie Techniczne

801 800 111 wsparcie@posnet.com

Klawiszami:



Wybierz z menu drukarki:
2 Konfiguracja → 2 Konfig.
połączen → 1 Usługi PC → 1
Interfejs PC.

Następnie tymi samymi
klawiszami wybierz
odpowiedni interfejs
(COM, USB, TCP/IP).

Jeżeli został wybrany protokół
POSNET, określ standard
polskich znaków (Windows
1250, Latin 2 lub Mazovia).

Wybór
potwierdź
klawiszem.




Urządzenie się
zrestartuje.

Instalacja sterowników USB

Instalacja sterowników drukarki skutkuje utworzeniem wirtualnego portu COM, w celu umożliwienia komunikacji z komputerem przez USB. Cały proces odbywa się w sposób automatyzowany po podłączeniu drukarki do komputera. Poniżej przedstawiono przykład typowej instalacji sterowników w systemie Windows 7. Proces ten może różnić się w zależności od konfiguracji i wersji systemu operacyjnego.


1 Wykrycie drukarki

Po podłączeniu drukarki przez kabel USB do komputera system operacyjny wykrywa automatycznie nowe urządzenie i rozpoczyna proces instalacji sterowników.

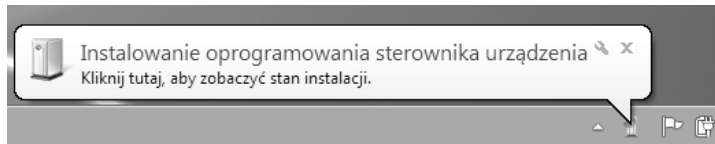


2 Automatyczna instalacja sterowników

Klikając ikonę instalatora na pasku zadań można zobaczyć postęp procesu.

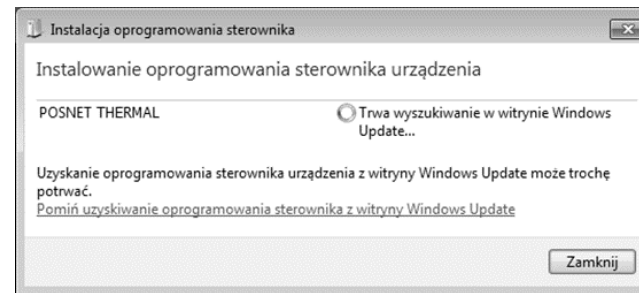

3 Zakończenie instalacji

W efekcie poprawnie zakończonej instalacji sterowników USB zostanie utworzony wirtualny port COM. Informacja o porcie znajduje się również w Menedżerze urządzeń systemu na pozycji Porty (COM i LPT).

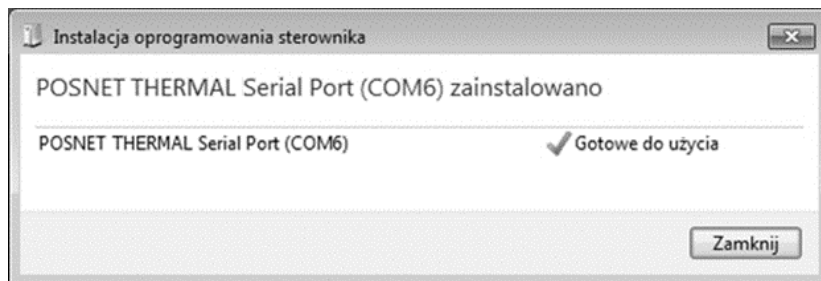

Ręczna instalacja

Proces instalacji można również rozpocząć klikając prawym przyciskiem myszy w pliki sterowników (posnetCDC14v.inf), a następnie wybierając z menu opcję Zainstaluj. Sterowniki znajdują się na płycie CD dołączonej do drukarki. Najnowszą wersję można pobrać ze strony internetowej www.posnet.com.

